
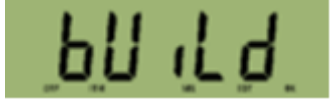



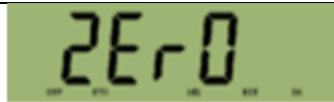



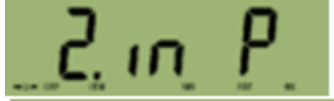










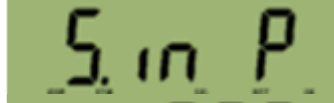



Scaleshouse A100 Viritysohje
 Nolla (ZERO) ja Tunnettu paino (SPAN)
 Käynnistä vaakapääte punnitustilaan

1.		Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin ajan → Valikko aukeaa	
2.		Paina ZERO – näppäintä kaksi kertaa (2X)	
3.		Paina TARE – näppäin kerran (1X)	
4.		Poista kaikki paino vaa’alta ja paina SELECT – näppäintä kerran (1X)	
5.		Paina PRINT – näppäintä kerran (1X) Z in P (nollanhaku käynnissä) Vaaka näyttää nollaa	 
6.		Paina TARE – näppäintä kaksi kertaa (2X)	
7.		Paina F – näppäintä kaksi kertaa (2X) clear linearity Y = yes, N = no (ei merkitystä normaaliviritykseen)	
8. Lisää paino		Laita tunnettu paino vaa’alle Vaakapäätteessä näkyy painolukema (ei todellinen)	
9.		Paina PRINT – näppäintä kerran (1X)	
10. Syötä paino		Syötä tunnettu painolukema, joka on vaa’alla. Nuolinäppäimillä siirryt numerosta toiseen	
11.		Paina F – näppäintä kalibroinnin aloittamiseksi S. in P (kalibrointi käynnissä) Vaaka viritetty näyttämään tunnettua painoa	 
12.		Paina power ja F – näppäimiä yhtä aikaa 2 sekunnin ajan → asetukset tallentuvat ja vaaka käynnistyy uudelleen	